
2” Geflanschte Airline Absperrklappe

Teilenummer : 535/3000X

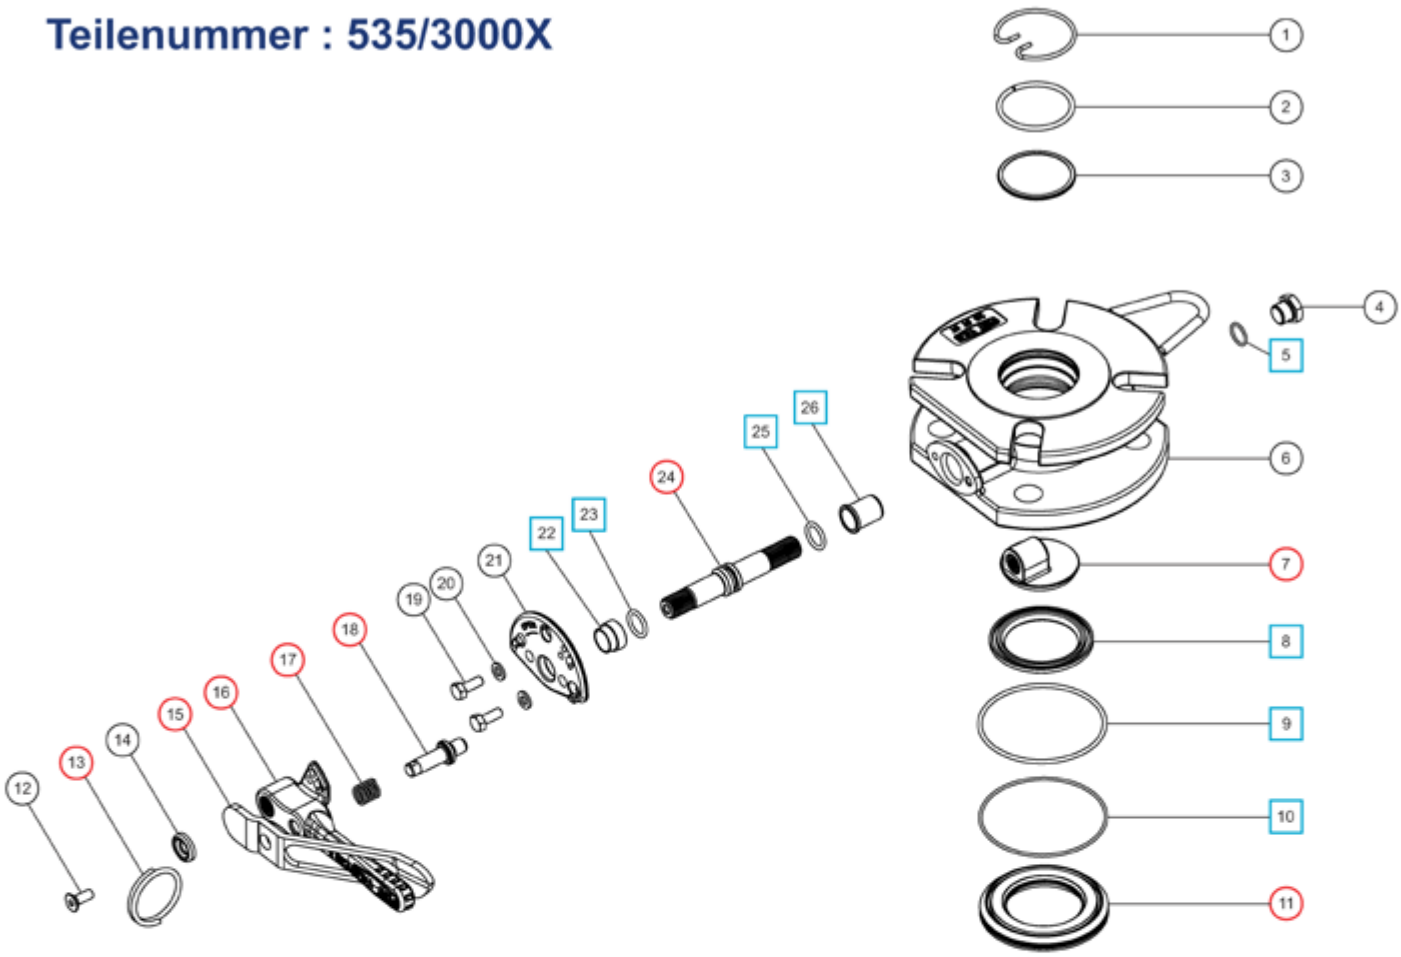

Verbundene Produkte

Verbindungsteile	Teilenummer
Blindflansch	370/4239
Einlaßdichtung	5005-360
Bolzensatz	311/3000
Druckmeßgerät	920/07BBSP
Druckmeßgerätadaptor	352/4004
Bolzensatz	311/3700
Auslaßdichtung	5005-361
Einschweißflansch	355/3100

□ = DICHTUNGSSATZ - Teilenr. 535/00SK
O = REPARATURSATZ - Teilenr. 535/00RK

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Sicherungsring (Option F,S)	5120-005
2	Ring (Option F,S)	355/0295
3	Flammschutz (Option F) Sinterfilter (2) (Option S)	355/0010 355/0206
4	¼” BSP Blindstopfen	5128-005
5	PTFE O Ring	5005-048 □ O
6	Gehäuse	535/3015
7	Ventilteller	535/0225 O
8	Dichtung	355/0202 □ O
9	PTFE O Ring	5005-659 □ O
10	O Ring	5005-664 □ O
11	Klemmdichtungsteller	535/0201 O
12	M6 x 30 Schraube	5111-030
13	Spaltring	368/0011 O
14	Unterlegscheibe	20370
15	Bedienungshebel	368/9838 O
16	Hebel	535/0050 O
17	Hebelbefestigungsfeder	368/0012 O
18	Hebelführungsstift	368/0010 O
19	M6 x 16 Schraube (2)	5111-022
20	Unterlegscheibe (2)	5113-008
21	Stopfklemme	535/0204C
22	PTFE Stopfklemmenbuchse	368/0301 □ O
23	PTFE O Ring	20363 □ O
24	Achse	535/0203 O
25	Viton O Ring	20361 □ O
26	PTFE Lager	535/0009 □ O

© Fort Vale Engineering Ltd. 2012